


# デジタル超音波探傷機による診断結果

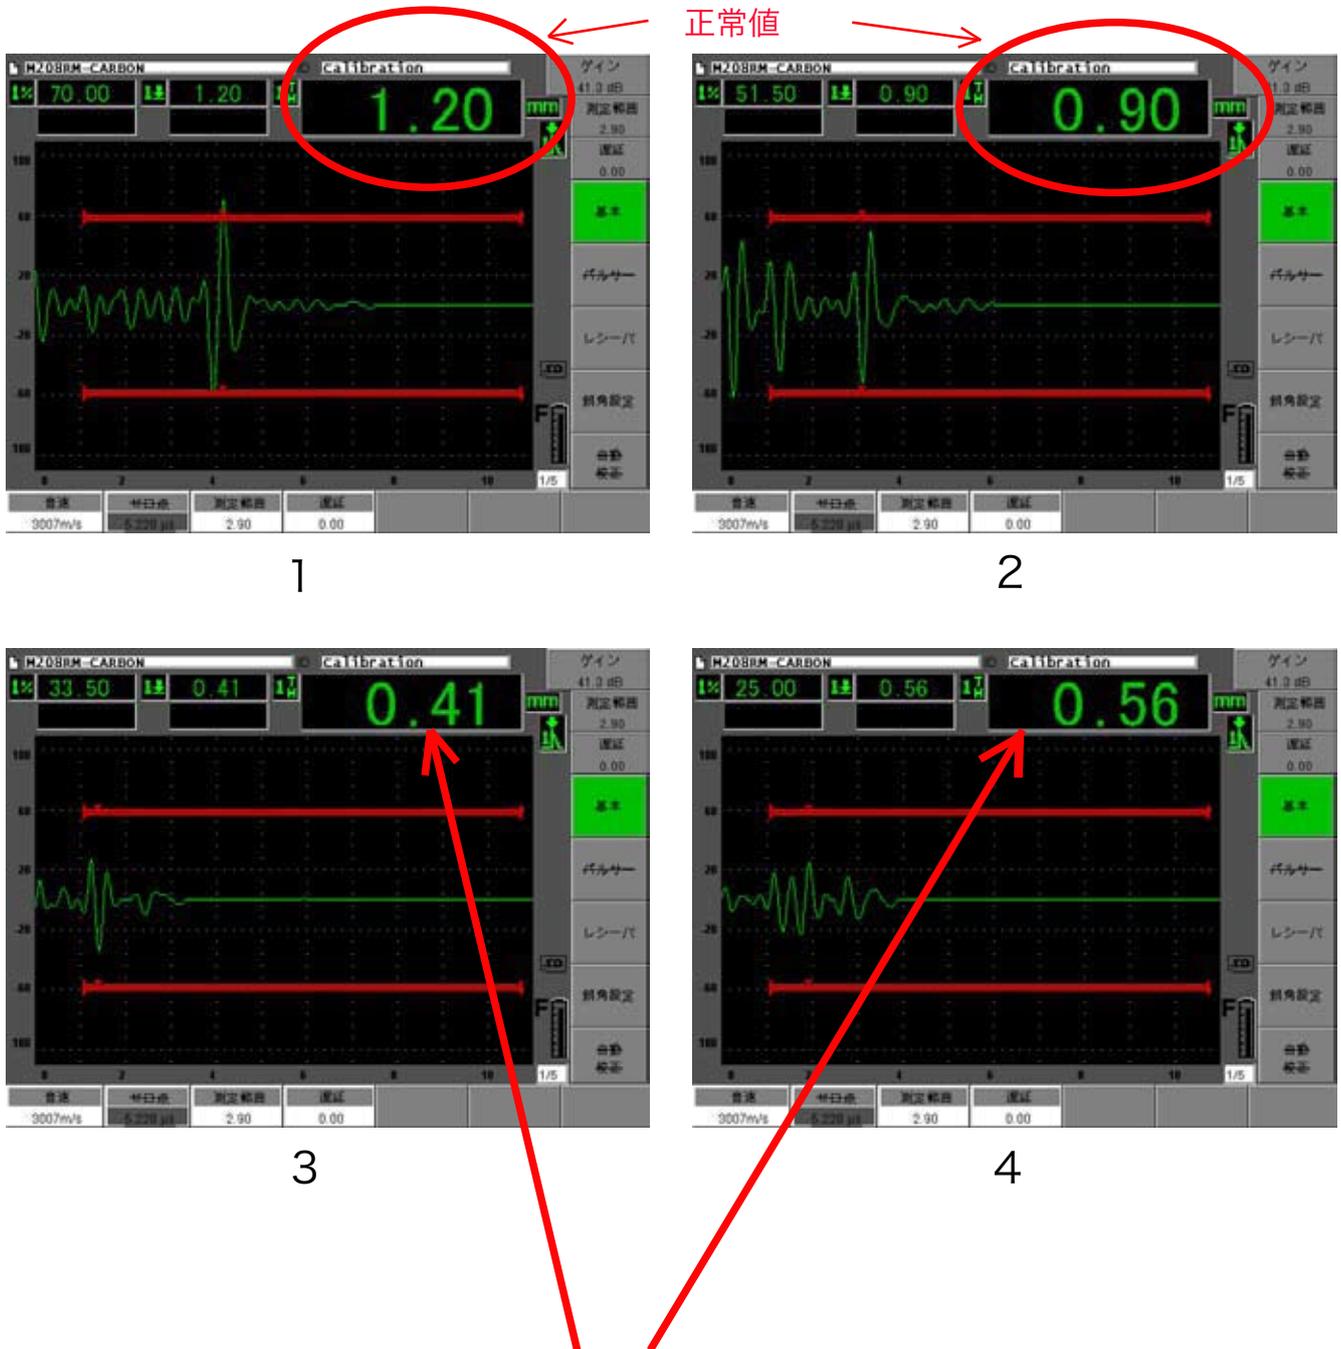

- \*測定ポイントのカーボン厚さを示しています。上にある1、2はほぼ正常値を示していますが、それに対して3、4は半分ほどの数値しか示していません。これは厚さ約1mmの上面から数値付近に剥離等があり、それ以上超音波が進めない事を意味します。波形を見ても反射波形が表示されず、正常ではない事を裏付けています。
- \*各モデルによって異なりますが、シートステーは概ね1mm前後のものが多いようです。各所を測定して正常値(基準値)を把握してから、異常値を検出しないかどうか診断します。